


## PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE DECODER iCAN S490

È possibile effettuare l'aggiornamento del Software attraverso la procedura standard: in modalità automatica via OTA (eseguibile anche manualmente, in caso di eventuali interruzioni di corrente ecc.).


Per i più esperti, sono anche a disposizione le procedure di aggiornamento manuale attraverso una memoria esterna USB

### • PROCEDURA STANDARD: **AGGIORNAMENTO OTA (Over The Air) MODALITÀ AUTOMATICA**


Ogni notte il decoder cerca automaticamente eventuali aggiornamenti OTA disponibili. Se presenti, in fase di prima accensione, compare la seguente schermata a indicazione dell'aggiornamento avvenuto.

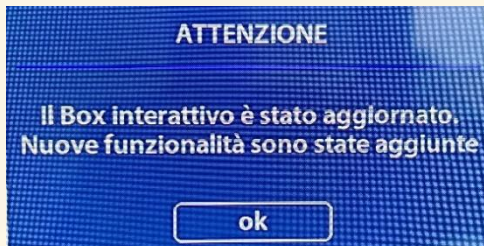


L'aggiornamento OTA può avvenire in modalità automatica anche in fase di prima installazione, in quanto dopo aver impostato la configurazione dell'impianto satellitare il decoder cerca gli aggiornamenti SW.

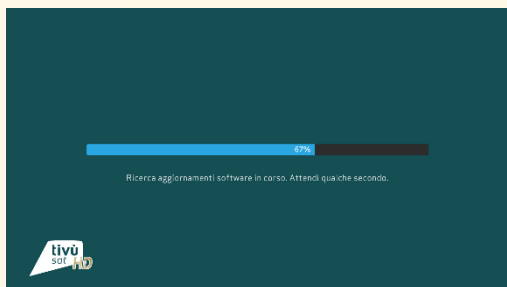

Se viene trovato un aggiornamento SW il decoder viene riavviato ed al riavvio viene mostrata la seguente schermata

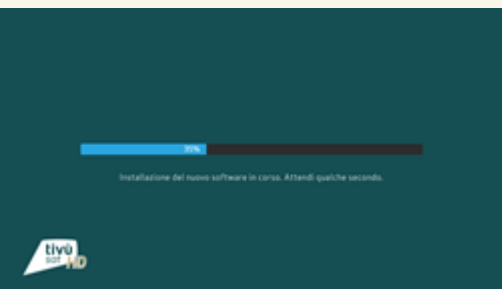

Al termine dell'aggiornamento viene mostrata la seguente schermata prima che il decoder venga riavviato e successivamente avviata la ricerca canali

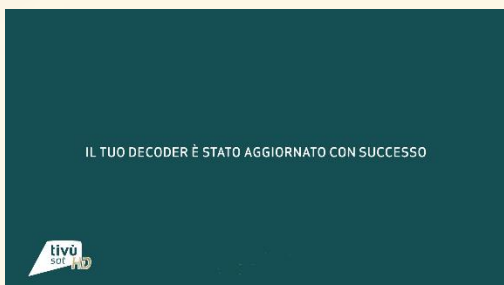


## • PROCEDURA STANDARD: **AGGIORNAMENTO OTA (Over The Air) MODALITÀ MANUALE**

Se non è stato possibile effettuare l'aggiornamento OTA in modalità automatica, è possibile procedere con l'aggiornamento OTA in modo manuale utilizzando la seguente procedura:

1. Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
2. Utilizzare le frecce per selezionare il menu Strumenti e premere OK
3. Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiornamento software e premere OK; verrà richiesto l'inserimento del PIN
4. Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiornamento OTA e premere OK
5. Verificare che il campo Transponder sia impostato a 10992/V/27500, altrimenti selezionarlo utilizzando le frecce
6. Premere Inizio Ricerca per avviare la ricerca dell'aggiornamento
7. Compare il menu di ricerca aggiornamenti software e, se disponibile, il nuovo software viene installato automaticamente.

Alla fine dell'aggiornamento verrà mostrata la seguente schermata, prima che il decoder venga riavviato

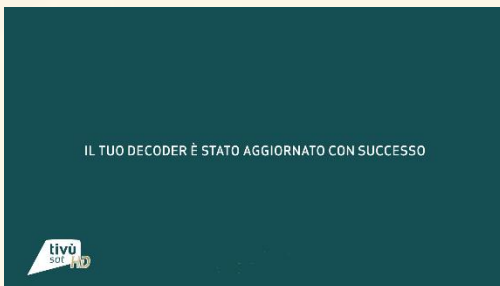

**NOTA:** L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione dell'aggiornamento software, **NON** interagire col ricevitore e **NON** togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo

## • PROCEDURA PER I PIÙ ESPERTI: **AGGIORNAMENTO USB**

1. Verificare se la versione installata sul decoder, Menu> Strumenti> Informazioni di sistema> Versione SW, corrisponde a quella dichiarata nel tab Aggiornamento Software della sezione corrente del sito. In caso contrario salvare il file dell'aggiornamento, senza cambiare nome, su una chiavetta USB formattata FAT32.
2. Inserire la chiavetta USB nella porta USB posta sul retro del decoder.
3. Premere "Menu" e posizionarsi sul menu "Strumenti>Aggiornamento software"  
Premete "OK"; verrà richiesto l'inserimento del PIN
4. Selezionare "Aggiornamento USB".
5. Selezionare il file di aggiornamento sul dispositivo USB e premere "OK" per avviare l'aggiornamento.
6. Dopo qualche secondo il decoder verrà riavviato e apparirà in alto sullo schermo il messaggio "Installazione del nuovo software in corso, si prega di non spegnere il decoder"; aspettate sino a quando l'indicatore in basso raggiungerà 100% e, sotto l'indicatore, compare il messaggio "Il tuo decoder è stato aggiornato con successo"; a questo punto il decoder verrà riavviato.
7. Una volta riavviato il decoder, ripristinare le impostazioni di fabbrica premendo "Menu" e selezionando "Strumenti>Ripristino impostazioni" di modo che tutti gli aggiornamenti vengano resi effettivi.
8. Rimuovere la chiavetta USB.

**NOTA:** non riavviare il decoder durante l'esecuzione della procedura; in qualche caso la schermata "Installazione del nuovo software in corso" può impiegare qualche minuto; in ogni caso non riavviare il decoder ma attendere la conclusione dell'aggiornamento.